


Istruzioni d'impiego contattori Operating Instructions for contactors CA5-1000 CA5-1200

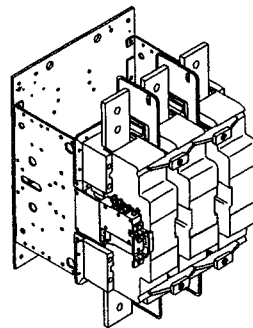

cad/9306116-1

Generalità

I contattori monoblocco CA5-1000 e CA5-1200 sono principalmente utilizzati per il comando di motori trifase e di circuiti di distribuzione fino a 690V c.a.

Concezione generale

Il meccanismo di questi contattori è stato studiato in modo tale che il movimento dei magneti sia perpendicolare a quello dei contatti. Le vibrazioni provocate dalla chiusura del circuito magnetico, non sono quindi trasmesse ai contatti. Ciò migliora la durata dei contatti ed il potere di chiusura.

I contattori sono equipaggiati con un modulo di alimentazione (situato nella parte inferiore dell'apparecchio), che permette di comandarli indifferentemente in corrente alternata 50 o 60 Hz.

I contattori sono equipaggiati di:

- Contatti ausiliari 1 NO + 2 NC.
- 1 morsetto di messa a terra.

Possono inoltre essere corredati dei seguenti accessori montabili a cura dell'utilizzatore:

- 2 blocchi di contatti ausiliari supplementari 1 NO + 1 NC.
- 4° polo di potenza per l'interruzione del neutro.
- Interblocco meccanico.

Le operazioni di sostituzione bobine e contatti sono eseguibili accedendo dalla parte frontale degli apparecchi senza smontaggio delle connessioni di potenza.

Introduction

Contactors type CA5-1000 and CA5-1200 are mainly used for controlling three phase motors or power circuits up to 690V a.c.

Construction

The contactor mechanism is designed so that the magnet system is vertically operated whereas the contacts are moving in the horizontal plane. This design prevents that the high operating forces caused by the electromagnet system, are transmitted towards the contacts.

This increases the contacts life and contactor making capacity.

The contactor control circuit is fed via a feeder group suitable for a.c. 50/60 Hz supply.

Contactors are equipped with:

- Auxiliary contacts 1 NO + 2 NC.
- 1 terminal for earth connection.

In addition, the contactors can be

- equipped by the user with accessories:
- 2 extra auxiliary contact blocks 1 NO + 1 NC.
- 4th pole for the neutral switching.
- mechanical interlock.

Coil changing and contacts replacement are carried out from the front of the contactor without removing the main connections.

ATTENZIONE: Pericolo di scosse elettriche

Installazione e manutenzione eseguita solo da personale qualificato.
Togliere tensione prima d'intervenire. Seguire le istruzioni di servizio.
Grado di protezione IP00.



WARNING: Electrical Shock Hazard

Installation and maintenance by qualified personnel only.
Isolate before servicing. Follow the operating instructions.
Protection degree IP00.

-Caratteristiche tecniche generali

Temperatura ambiente	CA5-1000	CA5-1200
-funzionamento in aria libera	°C -25...+55	
-stoccaggio	°C -55...+80	
Massima altitudine d'impiego	m 2000	
Grado di inquinamento IEC 60947-1	3	
Norme	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1	
Frequenza max. di manovre a vuoto	ops/h 300	
Peso	Kg 51	52

-Caratteristiche dei poli

Tensione nominale d'isolamento Ui	690	
Categoria d'impiego AC-1		
Corrente massima d'impiego (le AC-1 - Ith)		
-Per temperatura ambiente ≤ 40°C	A 1200	1350
-Per temperatura ambiente ≤ 55°C	A 1020	1200
con barre di collegamento	mm 2x(60x6)	2x(60x8)
Categoria d'impiego AC-3 (trifase 50/60 Hz, a temperatura ambiente ≤ 55°C)		
Corrente nominale d'impiego		
Ue ≤ 500V	A 1000	1200
Ue ≤ 690V	A 860	1000
Potenza nominale d'impiego		
230V	kW 326	391
240V	kW 340	408
400V	kW 592	710
415V	kW 628	737
500V	kW 756	888
690V	kW 897	1043

Fusibili di protezione dal cortocircuito	Tipo di coordinamento	
Ue ≤ 500V Ik ≤ 70kA	1 gG A	1000 1250
Ue ≤ 690V Ik ≤ 30kA	1 gG A	1000 1000

Limite di frequenza	Hz	45...66
Resistenza del polo (contatti nuovi)	m Ohm	0,06 0,05
Potenza dissipata per polo		
le/AC-1	W 87	92
le/AC-3	W 60	72

-Caratteristiche del circuito di comando

Campo d'impiego della bobina	0,85...1,1 Uc	
Assorbimento bobina (valore medio)	-at mantenimento:	c.a. VA 70
		c.c. W 60
	-alto spunto:	c.a. VA 2400
		c.c. W 2100
Ritardo	-in chiusura	ms 50...100
	-in apertura	ms 25...50

Caratteristiche dei contatti ausiliari

Tensione nominale di isolamento Ui	690	
Corrente termica convenzionale Ith	A 16	
Corrente nominale d'impiego le/AC-15		
	A 120	240 400
	A 6	3 2
Fusibile di protezione	gG A	10

-General technical data

Ambient temperature	CA5-1000	CA5-1200
-operational (free air)	°C -25...+55	
-storage	°C -55...+80	
Operating altitude max.	m 2000	
Pollution degree IEC 60947-1	3	
Standards:	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1	
Max. mechanical switching frequency	ops/h 300	
Weight	Kg 51	52

-Main poles characteristics

Rated isolation voltage Ui	690	
Utilization category AC-1		
Max. operating current (le AC-1 - Ith)		
-At ambient temperature ≤ 40°C	A 1200	1350
-At ambient temperature ≤ 55°C	A 1020	1200
with connection bars	mm 2x(60x6)	2x(60x8)
Utilization category AC-3 (3 phase 50/60 Hz, at ambient temperature ≤ 55°C)		
Rating operating current		
Ue ≤ 500V	A 1000	1200
Ue ≤ 690V	A 860	1000
Rated operating power		
230V	kW 326	391
240V	kW 340	408
400V	kW 592	710
415V	kW 628	737
500V	kW 756	888
690V	kW 897	1043

Short circuit protection fuses	Coordination type	
Ue ≤ 500V Ik ≤ 70kA	1 gG A	1000 1250
Ue ≤ 690V Ik ≤ 30kA	1 gG A	1000 1000

Frequency limits	Hz	45...66
Pole resistance (new contacts)	m Ohm	0,06 0,05
Heat dissipation per pole		
le/AC-1	W 87	92
le/AC-3	W 60	72

-Control circuit characteristics

Coil operating voltage limits	0,85...1,1 Uc	
Coil consumption (average value)	-inrush:	a.c. VA 70
		d.c. W 60
	-sealed:	a.c. VA 2400
		d.c. W 2100
Operating times	-closing	ms 50...100
	-drop out	ms 25...50

-Auxiliary contacts characteristics

Rated insulation voltage Ui	690	
Conventional thermal current Ith	A 16	
Rated operating current le/AC-15		
	A 120	240 400
	A 6	3 2
Protection fuse	gG A	10



UL REQUIREMENTS CA5-1200 ONLY

BREAK ALL LINES
SUITABLE FOR USE ON A CIRCUIT CAPABLE
OF DELIVERING NOT MORE THAN 42.000 RMS
SYMMETRICAL AMPERES, 600 VOLTS MAXIMUM

Max. Fuse - 3000A, Class L
Max. Circuit Breaker - 3000A

POWER TERMINATIONS Use 75°C aluminium or copper conductors. Torque to 500 lb-in
Change the two insulating barriers already fitted between L1-L2 and L2-L3 terminals
(line side) with the bigger barriers enclosed in the package with the contactor


Comando a.c. A.C. control

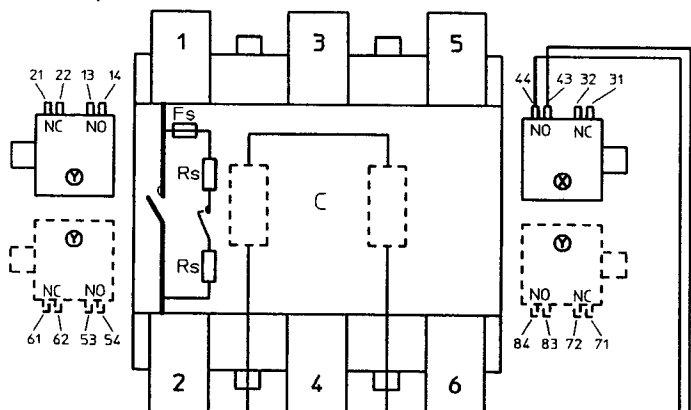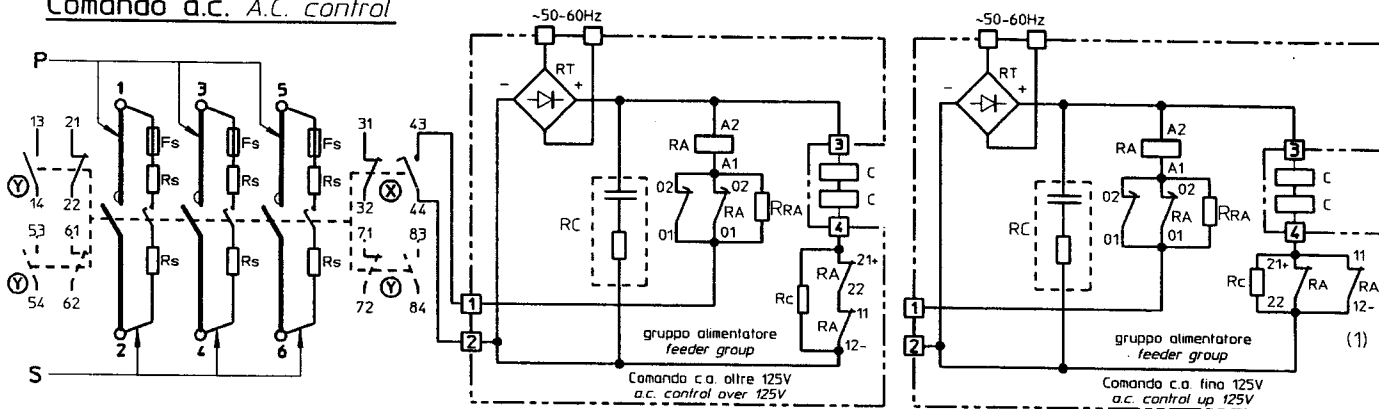


Schema di cablaggio
Wiring diagram

- P** : Circuito principale
Main circuit
- S** : Circuito smorzatore
Damper circuit
- Rs** : Resistenze di smorzamento
Damper resistors
- Fs** : Fusibili di protezione circuito smorzatore
Protection fuses for damper circuit
- C** : Contattore
Contacteur
- RA** : Rete' ausiliaria tipo GHH-DC
Auxiliary relay type GHH-DC
- Rc** : Resistenza di risparmio del contattore
Contacteur saving resistor
- RRA** : Resistenza di risparmio rele' aux
Auxiliary relay saving resistor
- RC** : Gruppo RC
RC group
- RT** : Ponte raddrizzatore
Rectifier
- X** : Blocco contatti ausiliari tipo EB11 DC (NO ritardato)
Auxiliary contacts block type EB11DC (NO delayed)
- Y** : Blocco contatti ausiliari tipo EB11
Auxiliary contacts blocks type EB11

* Il gruppo RC e' montato solo per tensione di comando fino a 500V
* RC group is fitted up to 500V coil voltage only


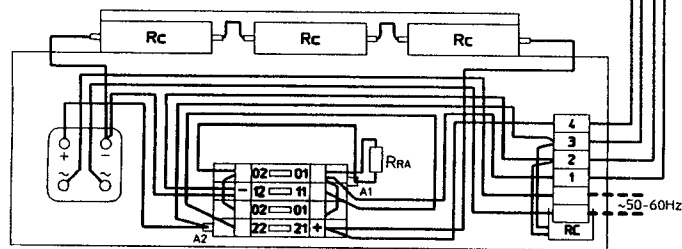


Gruppo alimentatore per comando in c.a. oltre 125V
Feeder group for a.c. control over 125V

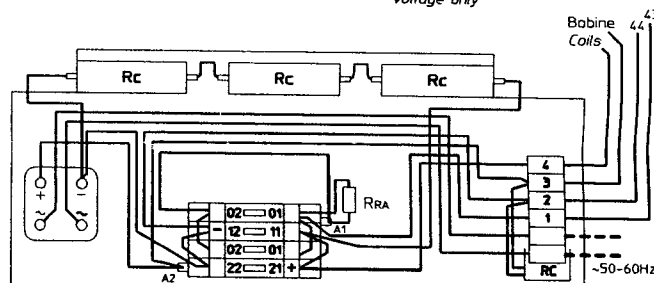


Gruppo alimentatore per comando in c.a. fino a 125V
Feeder group for a.c. control up to 125V

Comando c.c. D.C. control

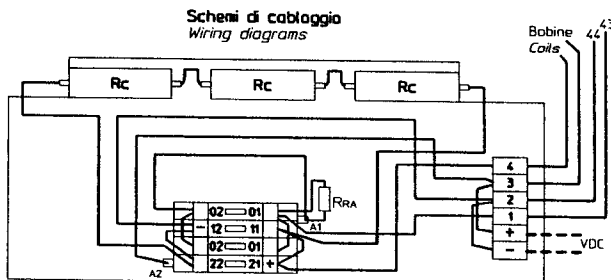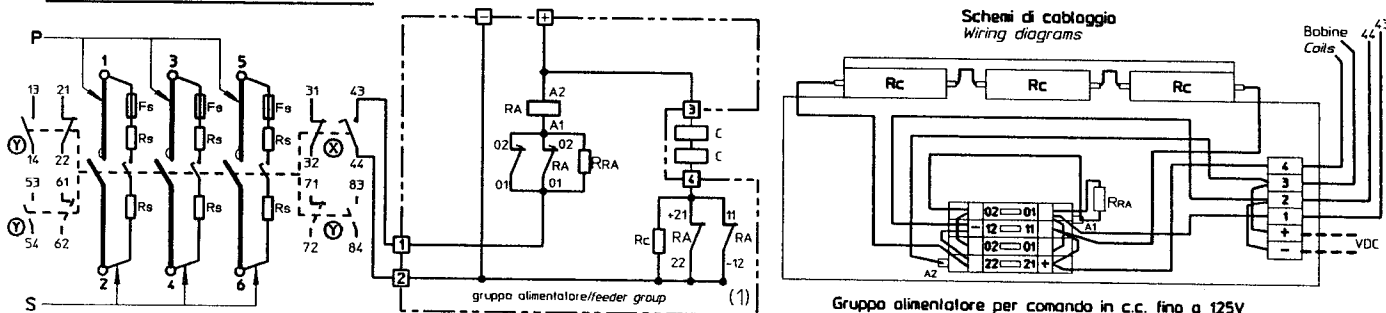

Gruppo alimentatore per comando in c.c. fino a 125V
Feeder group for d.c. control up to 125V

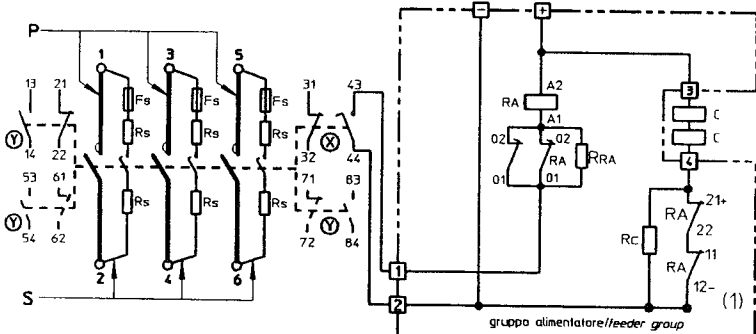

Gruppo alimentatore per comando in c.c. oltre 125V
Feeder group for d.c. control over 125V

(1) Per tensioni di comando fino a 125V i due contatti NC 11-12 e 21-22 sono collegati in parallelo, per tensioni superiori i contatti sono collegati in serie
(1) For control voltages up to 125V NC contacts 11-12 and 21-22 are connected in parallel, for higher voltages contacts are connected in series.

Smorzamento della tensione di ritorno

Quando viene interrotta la corrente in un circuito induttivo una sovratensione viene a formarsi sui contatti di interruzione.

Questa sovratensione e' tanto piu' alta quanto piu' e' induttivo il circuito e quanto piu' breve e' il tempo di interruzione.


Questa tensione di ritorno e' la causa principale di reinneschi dell'arco elettrico nella fase di interruzione con conseguente maggiore usura dei contatti dovuta ad un notevole incremento dell'energia d'arco.

I contatti frontali principali dei contattori CA5-1000 e CA5-1200 hanno una doppia funzione poiche' inseriscono durante l'interruzione appropriati smorzatori della tensione di ritorno.

Questi smorzatori sono composti da speciali resistenze che, durante la fase di interruzione, sono connesse in parallelo ai contatti principali tramite appositi contatti ad apertura ritardata, limitando cosi' l'ampiezza della tensione di ritorno.

Lo schema elettrico di un polo e' il seguente:

- P = polo principale
- P' = polo di connessione delle resistenze di smorzamento ad apertura ritardata.
- Rs - Resistenze di smorzamento
- Fs - Fusibile protezione resistenze

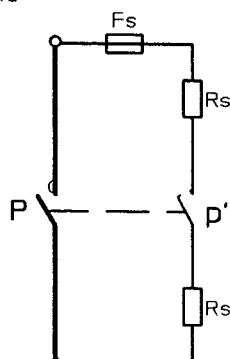

Damping of recovery voltage

When the current in an inductive circuit is broken an overvoltage forms across of breaking contacts.

This overvoltage is as higher as the circuit inductance is higher and as shorter the breaking time is.

This recovery voltage is the main cause for the arc re-ignition during breaking.

The re-ignition causes a higher contacts wear due to a remarkable increase of arc energy.

The main contacts at the front of contactors CA5-1000 and CA5-1200 have a double-breaking action as they connect during breaking suitable dampers of the arc recovery voltage.

These dampers are formed by special resistors which, during the opening phase, are connected in parallel with the main contacts by additional late opening contacts, so limiting in amplitude the recovery voltage

The electrical diagram of one pole is:

- P = main pole
- P' = late opening connecting pole of damping resistors
- Rs = damper resistors
- Fs = resistors protection fuse

Sequenza di interruzione:

Partendo con il contactore chiuso:

P e p' sono chiusi.

Il contactore inizia il movimento di apertura.

P apre per primo e dopo circa 15-20ms p' apre.

P interrompe la maggior parte della corrente nelle migliori condizioni avendo in parallelo le resistenze di morzamento. p' interrompe quindi la corrente residua che e' praticamente non induttiva e quindi senza problemi di reinnesco d'arco.

Le resistenze di smorzamento Rs sono protette da fusibili Fs costituiti da un filo di rame di diametro adeguato alla tensione della linea.

Tensione di linea	Fusibile Fs filo Cu
200...297V	Ø 0.3mm verde
298...420V	Ø 0.4mm nero
421...690V	Ø 0.5mm rosso

I fusibili Ø 0,5mm per tensione 421...690V sono montati di serie. Per tensioni diverse montare (vedi Fig.1), i fusibili indicati in tabella. Una serie di fusibili e' allegata al contactore.

Ispezione e sostituzione contatti smorzatori (fig.2)

- 1 Scollegare l'alimentazione al contactore.
- 2 Togliere le camere spegniarco e le bobine principali (vedi pag.6).
- 3 Togliere i contatti principali.
- 4 Togliere il cavallotto di guida (1), la molla (2) e il contatto mobile (3). Ruotare il cavallotto di guida come indicato, per rimuoverlo.
- 5 Togliere i contatti fissi (4) mediante una chiave da 10mm.
- 6 Montare i nuovi contatti fissi con le rosette elastiche.
- 7 Montare i nuovi cavallotti di guida, molla e contatto mobile.
- 8 Rimontare i contatti principali, le bobine e le camere spegniarco.

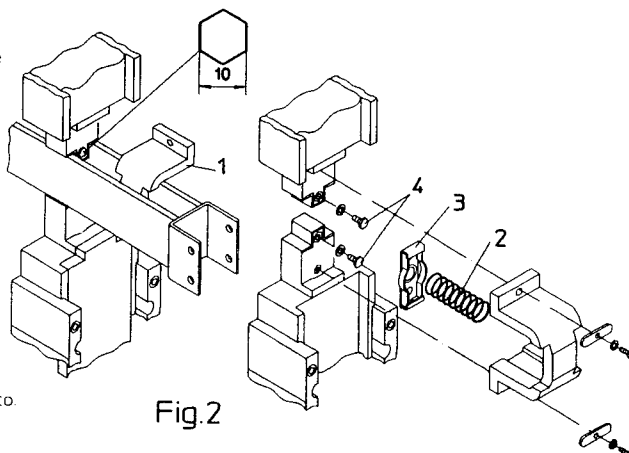


Fig.2

Breaking sequence:

Starting with the contactor closed P and p' are closed.

The contactor starts the opening movement. P opens first and after about 20ms p' opens.

P opens the biggest part of the current under the best conditions as it has in parallel the damping resistances. p' opens then the residual current which is practically non-inductive and therefore without arc re-ignition problems.

The damping resistors Rs are protected through fuses Fs formed of a copper wire of suitable diameter according line voltage.

Line voltage	Fs Fuse Cu wire
200...297V	Ø 0.3mm green
298...420V	Ø 0.4mm black
421...690V	Ø 0.5mm red

Fuses Ø 0.5mm for voltage 421...690V are fitted as standard. For other voltages fit (see fig.1) the fuses according the table above. A set of fuses is enclosed with the contactor.

Inspection and renewal of damper contacts (fig.2)

- 1 Disconnect all power to the contactor
- 2 Remove the arc chutes and main coils (see page 6)
- 3 Remove the main contacts
- 4 Remove contact guide bracket (1), spring (2) and movable contact (3) by removing the 2 mounting screws. Tilt the guide bracket as shown to remove.
- 5 Remove the stationary contacts (4) using a 10mm spanner
- 6 Install new stationary contacts and lockwashers
- 7 Install the new contact guide bracket, spring, and movable contact.
- 8 Reinstall the main contacts, the coils, and arc chutes

Installazione

- I contattori devono essere installati secondo le vigenti norme antinfortunistiche e da personale specializzato.
- Il fissaggio deve essere effettuato su un piano verticale mediante 4 viti M12 o equivalenti predisposte con opportune rosette piane ed elastiche antislivamento.
Le viti e le rosette non sono fornite con il contattore.
La posizione di funzionamento e' quella indicata in figura 1

Collegamenti principali:

	CA5-1000	CA5-1200
Sbarre	2 x (60 x 6)	2 x (60 x 8)
Viti di connessione	M12 x 45	M12 x 45
Coppia di serraggio	60 Nm	60 Nm

- Collegamenti circuito di comando:


- Cavo flessibile** 1 x 1.25 mm²
- Cavo semirigido** 1 x 1.4 mm²
- Coppia di serraggio** 0.5..0.8 Nm



0,6 X Ø3,5

- Collegamenti contatti ausiliari:

- Cavo semirigido o flessibile**
- 1 x 1.25 mm²
- 2 x 1.15 mm²
- 2 x 1.5..2.5 mm²
- Coppia di serraggio** 0.8..1.2 Nm

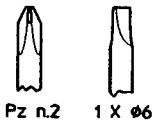

Pz n.2 1 X Ø6

- Evitare che durante il montaggio e il collegamento corpi estranei come spezzoni di guaina, trucioli di trapanatura ecc cadano all'interno dell'apparecchio.
Non ripulire con aria compressa, ma usare un aspiratore.
- Prima di alimentare il circuito di comando verificare che la tensione di alimentazione sia corretta e corrisponda a quanto indicato sia sulle bobine che sull'alimentatore.
Accertare che durante l'esercizio le oscillazioni di tensione siano contenute nel campo 0,85..1,1 Uc.

-Fusibili per il circuito di comando:

Tensione - Voltage	[V]	48	110/120	220/240	380/415	440/480	550/600
Fusibile - Fuse	gG [A]	16	10	6	4	4	2

- Assicurarsi che siano installati opportuni dispositivi per la protezione dai sovraccarichi e cortocircuiti.
- Non eseguire operazioni con corrente nei poli principali con il contattore sprovvisto della camera spegningarco e non eseguire operazioni sotto carico azionando manualmente il contattore.

Installation

- Contactors must be installed according to the accident prevention standards in force and by qualified personnel only.
- Fix on a vertical panel by 4 screws M12 or equivalent with flat and spring washers to prevent unscrewing.
Screws and washers are not supplied with the contactor.
Working position is shown in figure 1

Main connections:

	CA5-1000	CA5-1200
Bars	2 x (60 x 6)	2 x (60 x 8)
Connecting screws	M12 x 45	M12 x 45
Tightening torque	60 Nm	60 Nm

- Control circuit connections:


- Flexible wire** 1 x 1.25 mm²
- Stranded wire** 1 x 1.4 mm²
- Tightening torque** 0.5..0.8 Nm



0,6 X Ø3,5

- Auxiliary contacts connections:

- Stranded or flexible wire**
- 1 x 1.25 mm²
- 2 x 1.15 mm²
- 2 x 1.5..2.5 mm²
- Tightening torque** 0.8..1.2 Nm

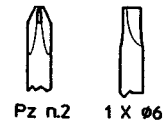

Pz n.2 1 X Ø6

- Avoid that foreign bodies as pieces of sheath, drilling etc. fall down into the contactor, during mounting and connecting operations.
Don't clean with compressed air, but use an aspirator.
- Before feeding the control circuit verify that the supply voltage is correct and it corresponds to the voltage indicated on the coils and feeder group.
Verify that the voltage variations are included in the range of 0,85..1,1 Uc during work.

-Control circuit fuses:

- Make sure that suitable devices for overload and short-circuit protection are installed.
- Don't execute operations with current in the main poles if the contactor is not provided with the arc chute.
Don't execute manual operations with the main circuit on load.

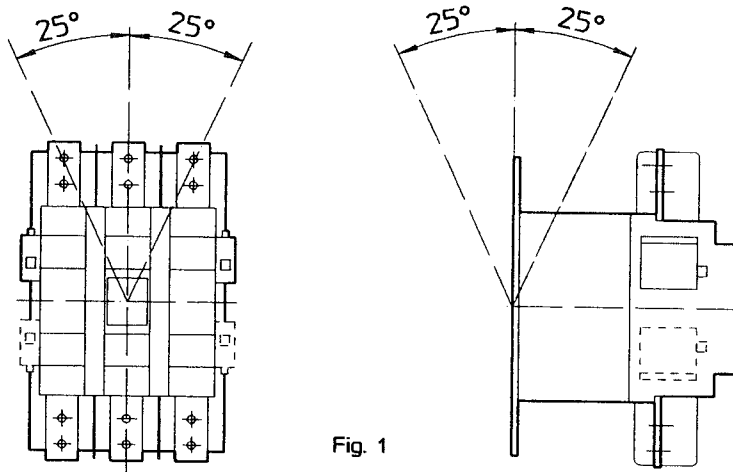


Fig. 1

Manutenzione

- Sezionare la linea di alimentazione del circuito di potenza e di comando prima di qualsiasi ispezione sul contattore.
- Verificare periodicamente lo stato di usura dei contatti principali. Anche se anneriti e ruvidi i contatti non devono essere limati, né puliti con sostanze corrosive. La sostituzione dei poli è consigliata quando l'usura ha ridotto lo spessore della pastiglia di contatto al 30% oppure compaiono bruciature che hanno scoperto il materiale di base su cui è saldato il contatto.
- A seguito di un cortocircuito controllare lo stato dei contatti e delle parti isolanti adiacenti. Eventuali leggere saldature delle pastiglie di contatto possono essere separate con un cacciavite.
- In caso di non corretto funzionamento del circuito di comando verificare la libertà di movimento del cinemalismo e la pulizia delle superfici dei poli magnetici rimuovendo temporaneamente le bobine.
- In caso di lungo periodo fuori servizio e di installazione in ambiente polveroso senza adeguata protezione, si consiglia di pulire i contatti, le parti isolanti e le espansioni polari dei nuclei magnetici prima di riprendere il servizio.
- L'impiego dei contattori per servizio continuo alla massima prestazione in categoria AC-1 può comportare occasionalmente sovratemperature più elevate di quelle normalmente consentite ai terminali, per effetto di ossidazione degli stessi e/o di polvere accumulata sui contatti. Pertanto è necessario che i collegamenti ai terminali dei contattori utilizzati in queste condizioni vengono realizzati con connessioni trattate galvanicamente o comunque protette dal rischio di ossidazioni.
- Sono disponibili le seguenti parti di ricambio:
 - a) blocco contatti ausiliari **tipo: CA5-EB11 (1NO + 1NC)**
 - b) polo di potenza **tipo: CA5-CP-GH76
CA5-CP-GH78**
 - c) polo smorzatore **tipo: CA5-DCP-GH7**
 - d) set di due bobine **tipo: CA5-B8...V...[*]**
 - e) modulo di alimentazione **tipo: CA5-FG78...V...[*]**
 - f) camera spegniarco **tipo: CA5-PF1000,1200**

[*] Completare con la tensione

Maintenance

- Main and auxiliary power supply must be disconnected prior to any inspection of contactor.
- Effect periodical contacts wear checks. Even if blackened and rough, main poles must not be filed or cleaned with corrosive substances. It's recommended to replace main poles when the thickness of contact tips are reduced to 30%. Replacement is also necessary when burnouts have uncovered the base material on which the contact tip is brazed.
- In case of short-circuit verify wearing of contacts and near insulating parts. If necessary separate slightly welded contacts with a screwdriver.
- If the control circuit don't work correctly check that closing-opening movements are free and verify that the magnetic core surfaces are clean (for doing it dismount coils temporarily).
- In case of long idling time and dusty environmental conditions without suitable protections, it is recommended to effect cleaning of contacts, insulating parts and armatures before starting again.
- The contactor employed for continuous duty at maximum rating under AC-1 cat. can occasionally cause overheatings higher than those normally allowed at the terminals due to their oxidation and/or dust on the contacts.
It's necessary that the connections to the terminals of the contactors used in these conditions are realized with galvanized connections or with oxidation proof ones.
- The following spare parts are available:
 - a) auxiliary contacts block **type: CA5-EB11 (1NO + 1NC)**
 - b) main pole **type: CA5-CP-GH76
CA5-CP-GH78**
 - c) damper pole **type: CA5-DCP-GH7**
 - d) two coils set **type: CA5-B8...V...[*]**
 - e) feeder group **type: CA5-FG78...V...[*]**
 - f) arc chute **type: CA5-PF1000,1200**

[*] Complete with voltage

ISTRUZIONI PER SOSTITUZIONE BOBINE

INSTRUCTIONS FOR COILS REPLACEMENT

9306116

- Togliere tensione al circuito di comando e di potenza.
- Svitare i gruppi di ritegno camere spegniarco (fig.1) quanto basta per ruotarli di 90° (fig.2).
- Togliere le camere spegniarco (fig.3).
- Sollevare la leva A fino allo scatto (fig.4).
- Svitare le 4 viti di fissaggio e collegamento delle bobine (fig.5).
- Sfilare le bobine dal contattore (fig.6).
- Montare le nuove bobine.
- Avvitare le 4 viti di fissaggio e collegamento delle bobine (fig.7).
- Premere sulla squadrella azionamento ausiliari fino allo scatto (fig.8).
- Reinserire le camere spegniarco fissandole mediante i gruppi di ritegno (fig.9).

- Insulate main and control voltage
- Unscrew the arc-chute fasteners (fig.1) far enough to rotate them 90° (fig.2).
- Remove arc-chutes (fig.3).
- Pull upward the lever "A" up to a click is heard (fig.4).
- Unscrew the 4 coil fastening screws (fig.5).
- Extract contactor coils (fig.6).
- Mount new coils.
- Screw down the 4 screws for coil fastening (fig.7).
- Push the side bracket forward up to a click is heard (fig.8).
- Remount arc-chutes fastening them by means of the fasteners (fig.9).

NB La sostituzione delle bobine deve essere eseguita con il contattore nella normale posizione di lavoro.

NB. Replacing of coils should be made with the contactor placed in its normal working position.


ATTENZIONE: Prima di alimentare il contattore verificare che la tensione di comando sia adeguata a quella marcata sia sulle bobine, che sull'alimentatore.

WARNING: Before energizing the contactor, make sure that control voltage suits that one indicated both on coils and feeder group.


NOTA: I contattori sono forniti con 2 bobine collegate in serie. In caso di sostituzione e' necessario cambiarle entrambe. Inoltre qualora si cambi la tensione di alimentazione e' necessario sostituire le bobine e l'alimentatore.

NOTE: The contactors are equipped with 2 coils connected in series. In the case of substitution both coils have to be changed. In case of a change in the control voltage supply which would require a coil changing, change the feeder group too.

cod/9306116-6

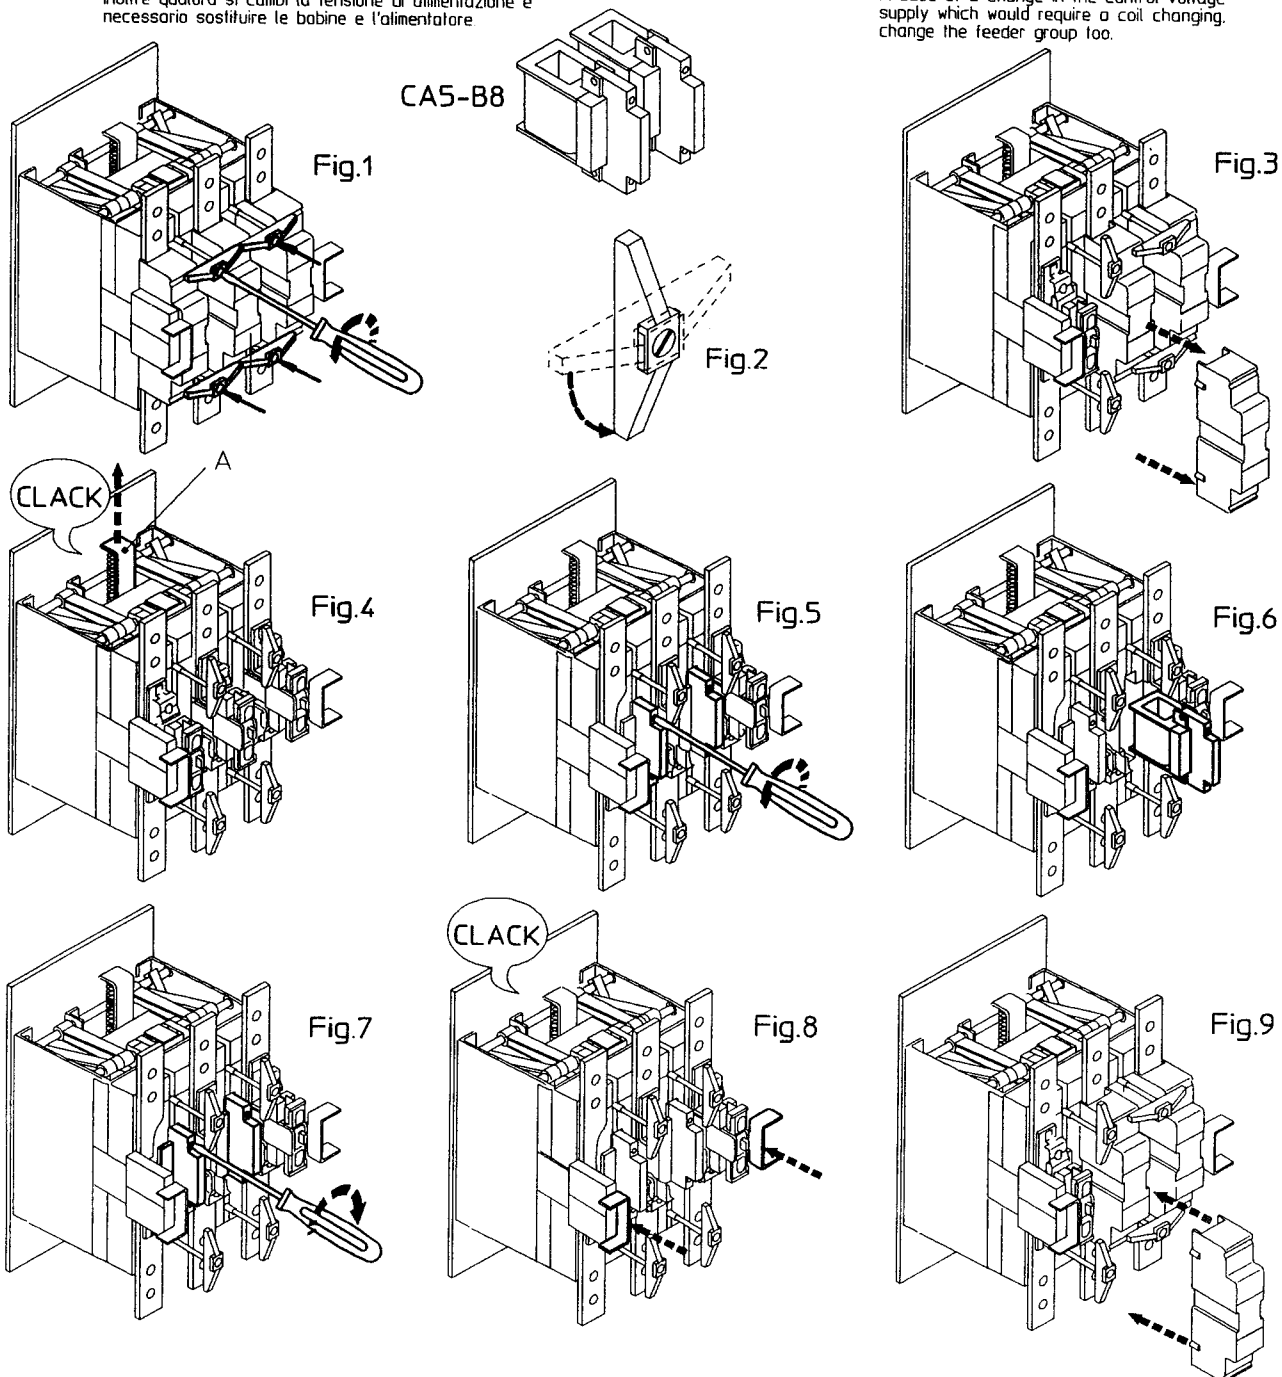


9306704

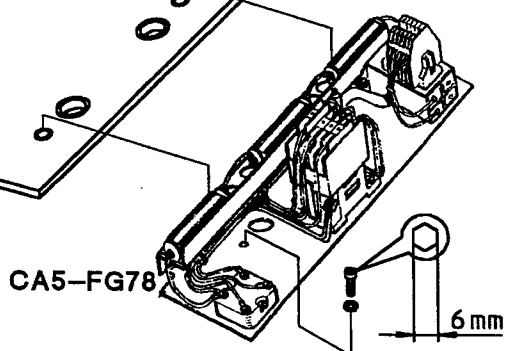

CA5-FG78


6 mm

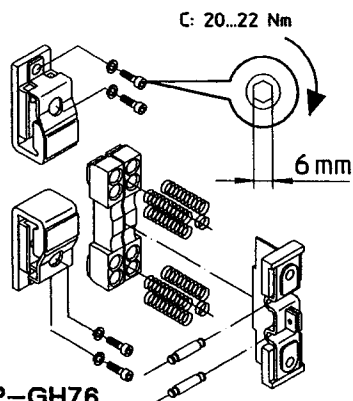

C: 20...22 Nm

6 mm


CA5-CP-GH76

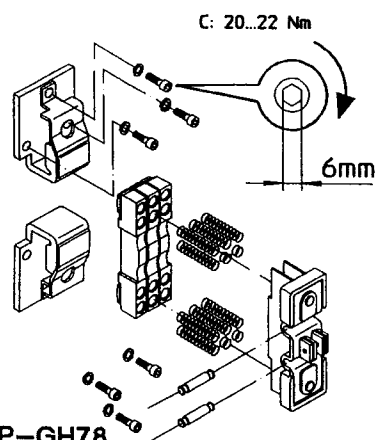

C: 20...22 Nm


6 mm

CA5-CP-GH78

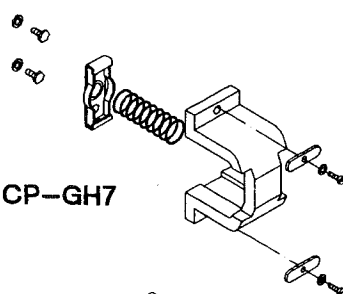

CA5-DCP-GH7

CA5-PF1000,1200

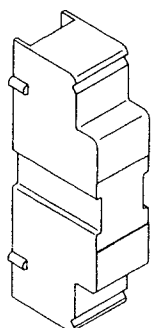

Modulo alimentatore CA5-FG78

Il modulo di alimentazione permette di comandare la bobina del contattore in corrente alternata a 50 o 60Hz.

A ciascuna tensione della bobina corrisponde un modulo di alimentazione.

Nota: in caso di modifica della tensione di comando e' necessario cambiare il modulo di alimentazione e le bobine

Il modulo di alimentazione e' situato sulla parte inferiore del contattore e puo' essere sostituito dopo aver scollegato i cavi 1,2,3,4, ed aver tolto le 2 viti di fissaggio.

Durante questa operazione i circuiti di comando e di potenza non devono essere in tensione

Ricambi

Contatti principali

CA5-CP-GH76

CA5-CP-GH78

Per equipaggiare un contattore completo e' necessario ordinare 3 set di contatti principali, ciascun set comprende contatti fissi, contatti mobili e gli accessori di montaggio come mostrato nella figura a lato.

Contatti smorzatori

CA5-DCP-GH7

Per equipaggiare un contattore completo e' necessario ordinare 3 set di contatti smorzatori.

Camera spegniarco:

CA5-PF1000,1200

Viene fornita con 2 etichette (1 per CA5-1000 e 1 per CA5-1200) da applicare sulle camere in base al tipo di contattore.

La stessa camera spegniarco puo' equipaggiare sia il CA5-1000 che il CA5-1200. Il kit e' riferito ad un polo. Per un contattore e' necessario ordinare 3 set di camere spegniarco.

Feeder group CA5-FG78

The feeder group is suitable for a.c. 50 or 60Hz supply and has to be selected according to the supply voltage in force.

Note: in case of a change in the control voltage supply which would require a coil changing, the feeder group has to be changed too.

The feeder group is located in the lower part of the contactor and can be removed once the 2 fixing screws are removed and the wires 1,2,3,4 are disconnected. Prior this operations insulate main and control circuits.

Spare parts

Main poles

CA5-CP-GH76

CA5-CP-GH78

One contactor requires 3 sets of main contacts. Each contact set comprises the fixed and moving contacts and fixing parts as shown on the opposite sketch.

Damper contacts

CA5-DCP-GH7

One contactor requires 3 sets of damper contacts

Arc chute

CA5-PF1000,1200


The arc chute is supplied with 2 self-adhesive labels (1 for CA5-1000 and 1 for CA5-1200 rating), use labels accordingly contactor type

The same arc chute can be fitted on CA5-1000 or on CA5-1200. The arc chute refers to one pole. For one contactor is necessary to order 3 arc chute sets.

cad9306116-7



Dimensioni d'ingombro e fissaggio

Dimensioni in mm

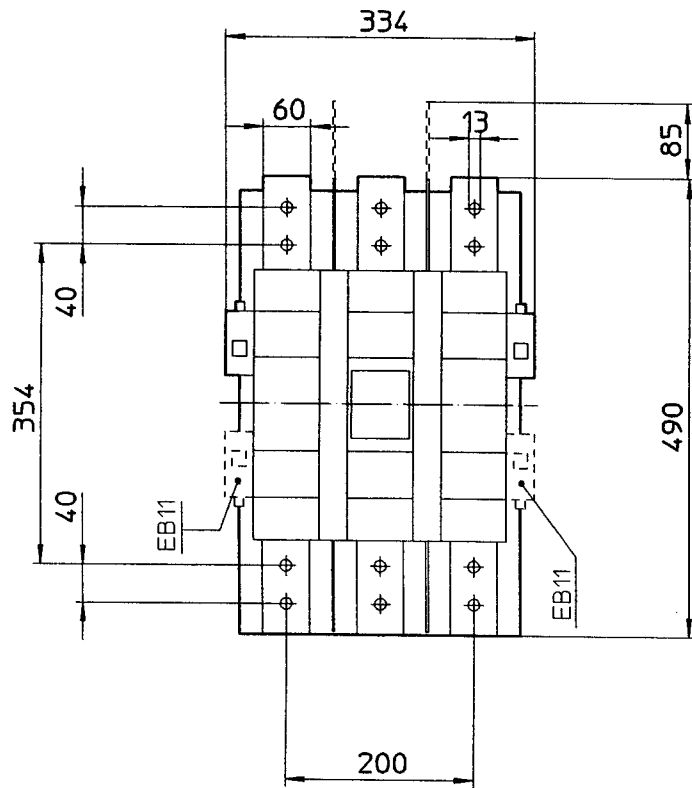


Overall and fixing dimensions

Dimensions in mm

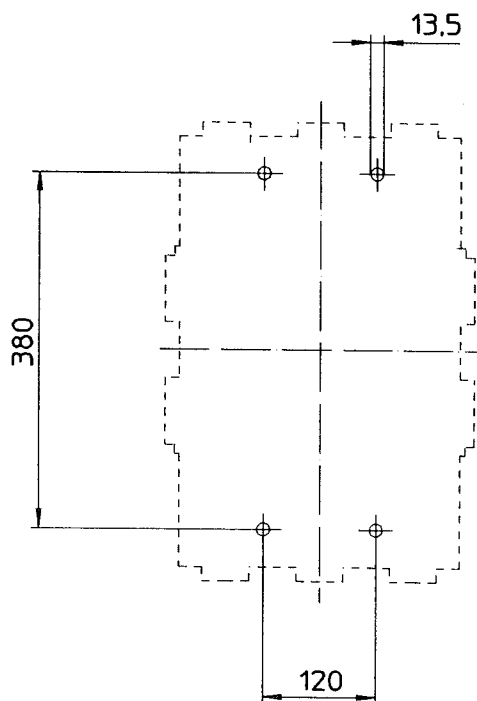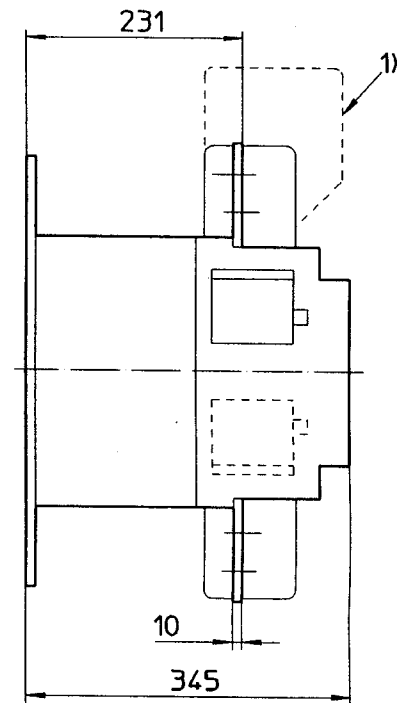

1) Barriere isolanti per contattore CA5-1200 nella versione UL

1) Insulating barriers for CA5-1200 contactor UL version

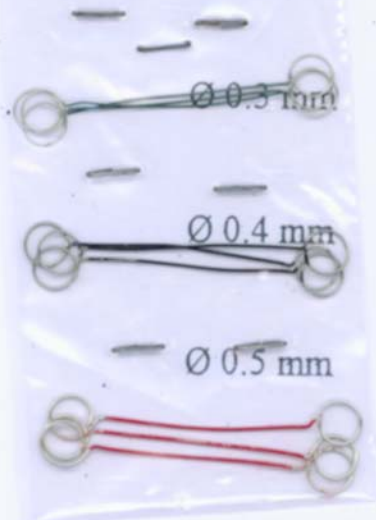

Cu Verde
Green

Cu Nero
Black

Cu Rosso
Red

FUSIBILI DI PROTEZIONE CIRCUITO SMORZATORE
(vedere istruzioni: 9.306.116 pag.3)

PROTECTION FUSES FOR DAMPER CIRCUIT
(see instructions: 9.306.116 pag.3)